



Gerätebeschreibung
Device description

TERZ NITE-XS
Industrial M12 IP65/67 unmanaged Gigabit Ethernet Switches
10/100Mbit/s Fast Ethernet
10/100/1000 Mbit/s Gigabit Ethernet

24 VDC Nennspannung
24 VDC nominal voltage


Artikelnummern
Article Numbers

Article Number	Article Name
421400	NITE-XS5-2100
421401	NITE-XS5-2101
4314100	NITE-XS41-3100
4314101	NITE-XS41-3101

	<p>Elektrische Sicherheitshinweise</p> <p>Achtung! Gefahr durch elektrischen Stromschlag beim Berühren von spannungsführenden Teilen; unbedingt vorher folgende Schritte durchführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Freischalten • Gegen Wiedereinschalten sichern • Spannungsfreiheit feststellen • Sofort Spannung abschalten, wenn Störungen auftreten und Stecker ziehen • Nationale Unfallverhütungsvorschriften einhalten <p>Während der elektrischen Installation sind die einschlägigen Vorschriften zu beachten (z. B. Leitungsquerschnitte, Absicherungen, Schutzleiteranbindung).</p> <p>Nur mit einer Sicherheitskleinspannung (SELV) nach IEC 950 / EN 60950 / VDE 0805 betreiben! 10A Circuit Breaker vorschalten; auf korrekte Polarität achten!</p> <p>Die Erdung erfolgt über die M4-Schraube an der Gehäusefront.</p>	<p>Electrical Safety informations</p> <p>Attention! Risk of electrical shock by touching live components, perform absolutely the following steps before:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Switch off power supply • Secure against automatic restart • Check if the power is correctly switched off • Immediately switch off Power supply, if still failures occur, unplug the connector • Be aware of the national accident prevention regularities <p>Be aware of the relevant regulations during the electrical installation (e.g. cable diameters, fuses, protection conductor connection).</p> <p>Only apply safety extra low voltages (SELV) according IEC 950 / EN 60950 / VDE 0805. Pre-connect a 10A Circuit Breaker, be aware of correct polarity.</p> <p>The device is earthed via the M4 screw at the front of the housing.</p>
	<p>Allgemeine Hinweise / Sachschäden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vor der Inbetriebnahme muss folgendes beachtet bzw. gewährleistet sein: <ul style="list-style-type: none"> ○ Zustand des Gerätes muss einwandfrei sein ○ Geräte und Anlagen dürfen keine abgelaufenen Prüffristen aufweisen ○ Keine mangelhaften elektrischen Geräte, Kabel und Anlagen verwenden • Nach Öffnen der Verpackung ist der Lieferumfang auf Vollständigkeit und Beschädigungen zu prüfen; es dürfen nur unbeschädigte Geräte in Betrieb genommen werden! • Vor Berührung des Gerätes statisch entladen! • Das Gerät darf nicht geöffnet oder verändert werden. Nur der Hersteller ist berechtigt Reparaturen durchzuführen. Für Schäden aus Zuwiderhandlungen übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung. 	<p>General information / damages</p> <ul style="list-style-type: none"> • Before initial start-up, the following must be observed or guaranteed: <ul style="list-style-type: none"> ○ Condition of the device must be perfect ○ Devices and systems must not have expired inspection intervals ○ Do not use defective electrical equipment, cables and machines • After opening the package, the scope of delivery must be checked for completeness and damage; Only undamaged devices may be put into operation! • Be aware of electrostatic discharge before touching the device! • To open or modify the device is not allowed. Only the manufacturer is authorized to perform repairs. The manufacturer assumes no liability for damages resulting from infringements.
	<p>Allgemeine Hinweise</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dies ist eine Einrichtung der Klasse A nach DIN EN 55032. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen durchzuführen und dafür aufzukommen. • Nur für LAN (Environment A nach IEEE 802.3, Kap. 27.3.5.1), nicht für die Verbindung zu Telekommunikationsnetzen. • Zusätzliche technische Informationen befinden sich im Datenblatt. • Sollte das Gerät in einer Umgebungstemperatur höher 50°C betrieben werden, kann das Gehäuse des Gerätes 70°C übersteigen. Aus diesem Grund muss das Gerät so installiert werden, dass es nur für geschultes Personal zugänglich ist, welches mit dem Umgang der Sicherheitsmessung in Umgebungstemperaturen höher 50°C vertraut ist. 	<p>General information</p> <ul style="list-style-type: none"> • This is a class A device according to DIN EN 55032. This device may cause radio interference in residential areas; In this case, the operator may be required to take appropriate measures and pay for them. • Only for LAN (Environment A according to IEEE 802.3, Chapter 27.3.5.1), not for the connection to telecommunication networks. • Additional technical information can be found in the data sheet. • If the device is operated in an ambient temperature of more than 50°C, the housing of the device may exceed 70°C. For this reason, the device must be installed in a way that it is only accessible to qualified or trained personnel who are familiar with the handling of safety measurements in ambient temperatures higher than 50°C.
	<p>Qualifikation des Personals</p> <p>Die Installation darf nur von Personen durchgeführt werden, die mit der Montage, dem elektrischen Anschluss und der Inbetriebnahme solcher Geräte vertraut sind und folgende Qualifikationen aufweisen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausbildung elektrische Geräte in Betrieb zu nehmen (Montage, elektrischer Anschluss, Erdung, Wartung) (EN 50110-1/-2 / VDE 0105-100) • Ausbildung bezüglich der aktuellen Normen und Standards der Elektrotechnik und Sicherheitstechnik • Erste-Hilfe Schulung 	<p>Qualification of personnel</p> <p>The installation may only be performed by persons, who are familiar with the installation, electrical connection and commissioning of such equipment and who have the following qualifications:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Training to start-up electrical equipment (assembly, electrical connection, earthing, maintenance) (EN 50110-1 / -2 / VDE 0105-100) • Training in the current standards and standards of electrical engineering and safety technology • First-Aid Training
	<p>Lieferumfang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Switch • Montageanleitung • M4-Schraube, Klemmscheibe 	<p>Scope of delivery</p> <ul style="list-style-type: none"> • Switch • Installation Manual • M4 screw, Clamp Washer
	<p>Gerätebeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> [A] LED „L/A“ [B] Dichtungsringe [C] M12-Schnittstellen Ethernet Port [D] LED „Power“ [E] M12-Schnittstelle Spannungsanschluss (Versorgungsspannung) [F] M4 Schraube Funktionserde-Anschluss (FE) [G] Loch zur Gerätemontage mit M6 Schrauben 	<p>Device description</p> <ul style="list-style-type: none"> [A] LED „L/A“ [B] Sealings [C] M12-interfaces Ethernet Port [D] LED „Power“ [E] Jack power supply (supply voltage) [F] M4 screw for functional earth (FE) [G] holes for mounting of device with M6 screws
	<p>Einbau und Ausbau</p> <p>Einbau</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Das Gerät und das Zubehör auspacken und auf Vollständigkeit überprüfen (siehe „Lieferumfang“). 2. Die gelieferten Komponenten auf einwandfreien Zustand überprüfen. 3. Das Gerät mit den Befestigungslöchern [H] an der vorgesehenen Position mit M6-Schrauben und Unterlegscheiben befestigen; Anzugsmoment sollte entsprechend dem Untergrund gewählt werden; Empfehlung für metallische Untergründe: min. 7 Nm. <p>Ausbau</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Das Gerät spannungsfrei schalten. 2. Das Spannungskabel vom Spannungsanschluss [E] vom Gerät lösen. 3. Das Kabel vom FE-Anschluss [F] mittels der M4 Schraube lösen. 4. Alle Datenkabel von den M12-Schnittstellen [C] lösen. 5. Die beiden M6-Befestigungsschrauben mit Unterlegscheiben aus den Befestigungslöchern [G] lösen und Gerät entfernen. 	<p>Installation and Deinstallation</p> <p>Installation</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unpack the device and accessories and check for completeness (see "scope of delivery"). 2. Check the delivered components for proper condition. 3. Fix the device with the mounting holes [H] at the requested position with M6 screws and washers; tightening torque should be selected according the surface; recommendation for metallic substrates: min. 7 Nm. <p>Deinstallation</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De-energize the device. 2. Disconnect the power cable from the power supply jack [E] from the device. 3. Disconnect the functional earth connection with the M4 screw for functional earth [F]. 4. Disconnect all data cables from the M12-interfaces [C]. 5. Disassemble the M6 screws with washers from the two mounting holes [G] and remove the device.

Elektrischer Anschluss

Nur Kupferleitungen mit zulässigem Temperaturbereich (-40 °C bis 70 °C) als Anschlusskabel verwenden.

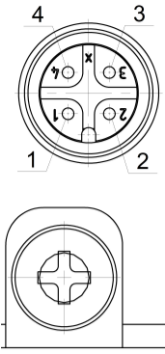

M12-Schnittstelle Spannungsanschluss

- M12 Stift, A-kodiert, 4-polig
- Anzugsmoment 0,6 Nm / 5.3 lbf in
- verpolungssicher

Spannungsanschluss	Belegung
Pin 1	24 VDC
Pin 2	0V
Pin 3	nicht belegt
Pin 4	nicht belegt

Funktionserde Anschluss

- M4 Schraube mit Klemmscheibe
- Empfohlenes Anzugsmoment min. 3 Nm / 26.6 lbf in
- Leiterquerschnitt ausreichend dimensionieren

Electrical Interface

Only use copper cables with the valid temperature range (-40°C up to +70°C) as connection cable.

M12-interface power supply

- M12 male, A-coded, 4 poles
- Tightening torque 0,6 Nm / 5.3 lbf in
- polarity protection

Power supply jack	Pinning
Pin 1	24 VDC
Pin 2	0V
Pin 3	not connected
Pin 4	not connected

Functional Earth connection

- M4 screw with clamp washer
- Recommended tightening torque min. 3 Nm / 26.6 lbf in
- Wire diameter should be dimensioned sufficiently

M12-Schnittstelle Ethernet Port

- M12 Buchse, D-kodiert, 4-polig
- M12 Buchse, X-kodiert, 8-polig
- Anzugsmoment 0,6 Nm / 5.3 lbf in

M12-interface Ethernet Port

- M12 female, D-coded, 4 poles
- M12 female, X-coded, 8 poles
- Tightening torque 0,6 Nm / 5.3 lbf in

	10 / 100 Base-T(X)		1000 Base-T
	MDI*	MDI-X*	MDI*
1	TX+	RX+	D1+
2	RX+	TX+	D1-
3	TX-	RX-	D2+
4	RX-	TX-	D2-
5			D4+
6			D4-
7			D3-
8			D3+


*Auto MDI / MDI-X is enabled.

Für IP65/67 Produkte:

- Steckerlänge min. 10mm, da sonst kein IP67/65-Schutz gewährleistet ist


For IP65/67 products

Length of the plug at min. 10mm, otherwise the IP67/65 could not be guaranteed

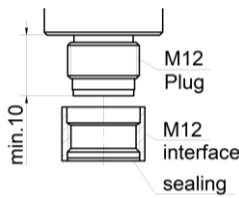

LED Status	Bemerkungen
LED Pwr [E] leuchtet grün	Versorgungsspannung liegt an
LED L/A [A] aus	Kein Link
LED L/A [A] leuchtet grün	Link aktiv (100 Mbit/s)
LED L/A [A] blinkt grün	Link aktiv & Datentransfer (100 Mbit/s)
LED L/A [A] leuchtet blau	Link aktiv (1.000 Mbit/s)
LED L/A [A] blinkt blau	Link aktiv & Datentransfer (1.000 Mbit/s)

LED Status	Remarks
LED Pwr [D] lighted green	Power supply attached
LED L/A [A] off	No Link established
LED L/A [A] lighted green	Link active (100 Mbit/s)
LED L/A [A] blinking green	Link active & data transfer (100 Mbit/s)
LED L/A [A] lighted blue	Link active (1.000 Mbit/s)
LED L/A [A] blinking blue	Link active & data transfer (1.000 Mbit/s)

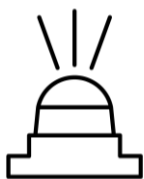

Inbetriebnahme

1. Zunächst die korrekte Befestigung des Gerätes prüfen.
2. Die Spannungsversorgung an der Spannungsversorgungsbuchse [E] anschließen und die Funktionserde an den FE-Anschluss mit M4-Schraube [F] befestigen.
3. Die Datenkabel an den M12-Schnittstellen [C] anschließen und auf korrekte Funktion prüfen; hierzu die Tabelle „LED Status“ beachten.
4. Bei Fehlfunktion bitte das Kapitel „Erste Hilfe bei Fehlfunktion“ beachten.

Start-Up


1. At first check, if the product is correctly mounted.
2. Connect the power supply into the power supply jack [E] and mount the functional earth to the functional earth connection with M4 screw [F].
3. Connect the data cables to the M12-interfaces [C] and check for correct function; refer to the table "LED Status".
4. In case of malfunction, please refer to the chapter "First aid in case of malfunction".

M12-Schnittstelle Spannungsanschluss

- M12-Spannungsstecker mit Schraubanschluss
- M12 Buchse, A-kodiert, 4-polig
 - Spannungsversorgungsstecker mit Schraubanschluss in Spannungsversorgungsbuchse [E] schrauben
 - Anzugsmoment 0,6 Nm / 5.3 lbf in
 - Stecker auf festen Sitz überprüfen
 - Redundante Spannungsversorgung, zwei Vollbrückenschaltung, Pinning flexibel wählbar, siehe „Elektrischer Anschluss“

M12-interface power supply

- M12-power supply plug with screw-connection
- M12 female, A-coded, 4 poles
 - Screw the power supply plug with screw-connection into the power supply jack [E]
 - Tightening torque 0,6 Nm / 5.3 lbf in
 - Check if the plug is fixed correctly
 - Redundant power supply, 2 full-bridged circuits, pinning is flexibly selectable, see "Electrical Interface"

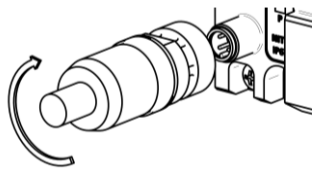


M12-Schnittstelle Ethernet Port

- M12-Datenstecker mit Schraubanschluss
- M12 Stift, D-kodiert, 4-polig
 - M12 Stift, X-kodiert, 8-polig
 - M12-Datenstecker mit Schraubanschluss in M12-Schnittstelle [C] schrauben
 - Anzugsmoment 0,6 Nm / 5.3 lbf in
 - Stecker auf festen Sitz überprüfen

M12-interface Ethernet Port

- M12-data plug with screw-connection
- M12 male, D-coded, 4 poles
 - M12 male, X-coded, 8 poles
 - Screw the M12 data plug with screw-connection into M12-interface [C]
 - Tightening torque 0,6 Nm / 5.3 lbf in
 - Check if the plug is fixed correctly

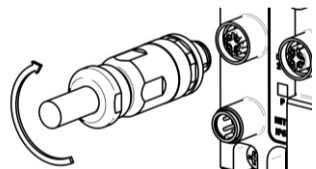

Erste Hilfe

1. Den Spannungsanschluss überprüfen.
2. Die LED-Aktivität überprüfen; siehe Tabelle „LED Status“.
3. Netzkabel überprüfen: korrekter Sitz? Link aufgebaut? Eventuell durch Stecken auf einen anderen Port den Fehler auf einen Port reduzieren.
4. Kabel tauschen, um ein fehlerhaftes Kabel auszuschließen.
5. Bei weiteren Fragen oder andauernder Fehlfunktion kontaktieren Sie bitte: support@terz-ie.com

First aid

1. Check the nominal voltage connection.
2. Check the LED activity, refer to the table "LED status".
3. Check the data cables; Are they correctly fitted? Is there a link established? Try to activate another port, to check if only one port has malfunction.
4. Change the cable, to be sure the cable has no malfunction.
5. For further questions or remaining malfunction, please contact: support@terz-ie.com



TERZ Industrial Electronics GmbH
 Gewerbepark 5a
 D-49143 Bissendorf, Germany
 Tel. +49 5402 60 80 970
 Fax +49 5402 60 80 979
 12052021
 TZIM4X14XXDEA
 info@terz-ie.com
 www.terz-ie.com

Hinweis: Technische und inhaltliche Änderungen dieses Dokuments ohne Ankündigung sind vorbehalten. TERZ übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftung für eventuelle Fehler oder Ungenauigkeiten in diesem Dokument. Alle Rechte an diesem Dokument und dessen Inhalte behalten wir uns vor. Vervielfältigung, Verwendung des Inhalts oder die Bekanntgabe an Dritte in jedweder Form ist ohne schriftliche Genehmigung durch TERZ nicht gestattet.
 Copyright© 2021 TERZ Industrial Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Note: We reserve the right to make technical changes to this document without prior notice. TERZ assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies in this document. All rights to this document and its contents are reserved. Duplication, use of the content or announcement to third parties in any form is not permitted without written permission from TERZ.
 Copyright © 2021 TERZ Industrial Electronics GmbH. All rights reserved.